

XSME07

转速测控仪  
XSM 系列

使用说明书



为了您的安全, 在使用前请阅读以下内容

注意

 
- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝, 请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方。

警告

- 周围温度为50℃以上时, 请用强制风扇或冷却机冷却, 但是, 不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表, 为了避免用户接近电源端子等高压部分, 请在最终设备上采取必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故, 请在外围设置适当的保护电路, 以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

外形尺寸图

外形尺寸图: 开孔尺寸图:




规格	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
160×80	160	80	10	115	75	152.1	76.1
96×96	96	96	12	100	91	92.0.5	92.0.5
96×48	96	48	12	100	43	92.0.5	45.0.5

接线图


▶ 160×80 尺寸的仪表



▶ 96×96 尺寸的仪表

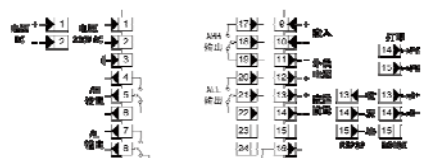


▶ 96×48 尺寸的仪表

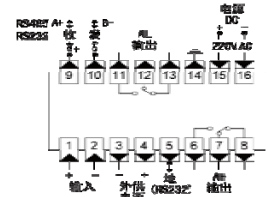


输入接线图

本说明书给出的为基本接线图, 受端子数量的限制, 当仪表功能与基本接线图冲突时, 接线图以随机说明为准。

- ① TTL 等电压脉冲直接接仪表输入的“+”, “-”端
- ② 单相 NPN, PNP, OC 门型电压脉冲传感器

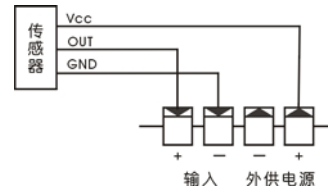


- ③ 单相 2 线制 4mA~20mA 电流脉冲传感器或无源开关

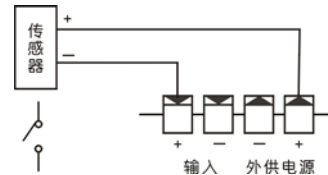

设置

1 面板及按键说明 (以 160×80 尺寸的仪表为例)

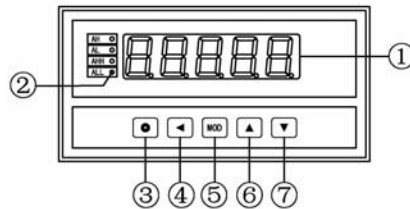

名称	说明
① 测量值显示窗	● 显示测量值 ● 在参数设置状态下, 显示参数符号、参数数值
③ 指示灯	● 各报警点的报警状态显示
③ 设置键	● 测量状态下, 按住 2 秒钟以上不松开则进入设置状态 ● 在设置状态下, 显示参数符号时, 按住 2 秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态
④ 左键	● 在测量状态下清除峰值 ● 在设置状态下: ① 调出原有参数值 ② 移动修改位
⑤ 确认键	● 在测量状态下切换显示内容 ● 在设置状态下, 存入修改好的参数值
⑥ 增加键	● 在测量状态下启动打印 ● 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型
⑦ 减小键	● 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

2 参数一览表

该表列出了仪表的基本参数和与选配件相关的参数, 与选配件相关的参数只有该台仪表有相应的选配件时才会出现。

“地址”一栏是计算机读或设置该参数时的地址。无通信功能的仪表与此无关。

“取值范围”一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。无通信功能的仪表与此无关。

▶ 第 1 组参数 报警设定值

符号	名称	内容	地址	取值范围
AL	Av	偏差报警方式的比较值	00H	0~45000
AH	AH	第 1 报警点设定值	01H	0~45000
AL	AL	第 2 报警点设定值	02H	0~45000
AHH	AHH	第 3 报警点设定值	03H	0~45000
ALL	ALL	第 4 报警点设定值	04H	0~45000

▶ 第 2 组参数 报警组态

符号	名称	内容	地址	取值范围
oA	oA	密码	10H	0~9999
ALo1	ALo1	第 1 报警点报警方式	11H	注 1
ALo2	ALo2	第 2 报警点报警方式	12H	注 1

符号	名称	内容	地址	取值范围
ALo3	ALo3	第 3 报警点报警方式	13H	注 1
ALo4	ALo4	第 4 报警点报警方式	14H	注 1
HYA1	HYA1	第 1 报警点灵敏度	19H	0~19999
HYA2	HYA2	第 2 报警点灵敏度	1AH	0~19999
HYA3	HYA3	第 3 报警点灵敏度	1BH	0~19999
HYA4	HYA4	第 4 报警点灵敏度	1CH	0~19999
cYt	cYt	报警延时	1FH	0~20

▶ 第 3 组参数 测量相关参数

符号	名称	内容	地址	取值范围
PLuA	PLuA	1 个计量单位对应的脉冲数	30H	1~45000
cL	cL	计算比例	31H	0~45000
cL-d	cL-d	cL 的小数点位置	32H	1~4 (注 2)
in-d	in-d	测量显示小数点位置	33H	0~4 (注 2)
AFH	AFH	计量时间单位	34H	0, 1, 2
in-A	in-A	零点修正	36H	0~45000
Fi	Fi	量程修正	37H	0.5000~1.5000
FLtr	FLtr	数字滤波时间常数	38H	1~20
oYt	oYt	回零延时	39H	1~30
unit	unit	打印工程单位	3AH	1~10
At	At	显示平均处理次数	3BH	1~20
Fbc	Fbc	峰值保持	3DH	0 — OFF 1 — ON

▶ 第 4 组参数 通信接口, 变送输出等

符号	名称	内容	地址	取值范围
Add	Add	仪表通信地址	40H	0~99
bAud	bAud	通信速率选择	41H	注 4
ctd	ctd	报警输出控制权选择	44H	注 3
ctA	ctA	变送输出控制权选择	45H	注 3
oA1	oA1	报警设定密码选择	47H	注 3
oP	oP	输出信号选择	4DH	0~2
bA-L	bA-L	变送输出下限	4EH	0~45000
bA-H	bA-H	变送输出上限	4FH	0~45000

▶ 第 5 组参数 打印及记录

符号	名称	内容	地址	取值范围
Po	Po	打印方式选择	50H	0~3
Pt-H	Pt-H	打印间隔(时)	51H	0~23
Pt-F	Pt-F	打印间隔(分)	52H	0~59
Pt-A	Pt-A	打印间隔(秒)	53H	0~59
t-Y	t-Y	时钟(年)	54H	0~99
t-n	t-n	时钟(月)	55H	1~12
t-d	t-d	时钟(日)	56H	1~31
t-H	t-H	时钟(时)	57H	0~23
t-F	t-F	时钟(分)	58H	0~59

注 1: 0~9 顺序对应 ---H 到 d---PR 的 10 种报警方式。

注 2: 0~4 顺序对应 0.0000, 00.000, 000.00, 0000.0, 00000.

注 3: 0 对应 OFF, 1 对应 ON。

注 4: 0~3 顺序对应 2400, 4800, 9600, 19200。

3 参数设置方法

仪表的参数被分为若干组, 每个参数所在的组在《参数一览表》中列出。

★ 第 2 组及以后的参数受密码控制, 未设置密码时不能进入。

★ 第 1 组参数是否受密码控制可以通过设置 oA1 参数选择。oA1 设置为 OFF 时, 不受密码控制; 设置为 ON 时, 若未设置密码, 虽然可以进入、修改, 但不能存入。

★ 进入设置状态后, 若 1 分钟以上不进行按键操作, 仪表将自动退出设置状态。

3.1 报警设定值的设置方法

报警设定值在第 1 组参数, 无报警功能的仪表没有该组参数。

① 按住设置键 2 秒以上不松开, 进入设置状态, 仪表显示第 1 个参数的符号

② 按 MOD 键可以顺序选择本组其它参数

③ 按 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修正位

④ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值, 将参数修改为需要的值

⑤ 按 MOD 键存入修改好的参数, 并转到下一参数。若为本组最后 1 个参数, 则按 MOD 键后将退出设置状态

重复②~⑤步, 可设置本组的其它参数。

★ 如果修改后的参数不能存入, 是因为 oA1 参数被设置为 ON, 使本组参数受密码控制, 应先设置密码。

3.2 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时, 可进行密码设置。

① 按住设置键 不松开, 直到显示 oA

② 按 键进入修改状态, 在 键, 键, 键的配合下将其修改为 01111

③ 按 MOD 键, 密码设置完成

★ 密码在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时, 将自动清零。

3.3 其它参数的设置方法

① 首先按密码设置方法设置密码

② 第 2 组参数因为是密码参数所在组, 密码设置完成后, 按 MOD 键可选择本组的各参数

③ 其它组的参数, 通过按住设置键 不松开, 顺序进入各参数组, 仪表显示该组第 1 个有效参数的符号

④ 进入需要设置的参数所在组后, 按 MOD 键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修改位

⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值, 将参数修改为需要的值

★ 以符号形式表示参数值的参数, 在修改时, 闪烁位应处于末位。

⑦ 按 MOD 键存入修改好的参数, 并转到下一参数

重复④~⑦步, 可设置本组的其它参数。

退出设置: 在显示参数符号时, 按住设置键 不松开, 直到退出参数的设置状态。

功能相应参数说明

1 测量及显示

仪表测量输入信号的频率, 根据设置的参数内容转换成相应的工程量。这些参数包括:

- ▶ PLuA (PLuA) --- 1 个计量单位对应的脉冲数
- ▶ cL (cL) --- 计算比例, 用于转速比或周长
- ▶ cL-d (cL-d) --- cL 的小数点位置选择
- ▶ in-d (in-d) --- 测量显示的小数点位置选择
- ▶ AFH (AFH) --- 计量时间单位选择  
0 表示 秒  
1 表示 分  
2 表示 小时

在应用中, 下列 3 个参数经常使用:

- ▶ FLtr (FLtr) --- 数字滤波常数  
用于克服输入信号的抖动, 可视信号抖动的大小选择适当的滤波常数, 抖动严重时可调大设定数值, 一般情况下设置为 1。

▶ oYt (oYt) --- 回零延时

由于仪表测量下限为 0.3Hz, 当输入脉冲突然停止时, 仪表会处于等待状态, 显示不能及时回零。利用 oYt 参数, 使显示在输入脉冲突然停止后, 按预定的时间及时回零。oYt 参数应为最低信号周期的 3 倍。一般情况下设置为 1

▶ At (At) --- 显示平均处理次数

用于信号不稳定时使显示稳定, 例如设置为 5 时, 则 5 次测量值取平均后再送显示。一般设置为 1。

① 显示还受调校的影响 (详见《调校》)

2 转速测量

仪表用于转速测量时, 各相关参数如下:

- ▶ PLuA (PLuA) --- 每转脉冲数
- ▶ cL (cL) --- 转速比。一般设置为 00001
- ▶ cL-d (cL-d) --- 转速比 cL 的小数点位置选择。一般选择为 00000.
- ▶ in-d (in-d) --- 测量显示的小数点位置选择。一般选择为 00000.
- ▶ AFH (AFH) --- 计量时间单位选择。应选择 00001, 按每分钟计量  
转速比有两种用途:

① 当传感器安装点的转速与实际测量点的转速比不为 1 时, 通过 cL 和 cL-d 进行调整。

例: 传感器每转产生 6 个脉冲, 转速比为 1.25, 按转/分显示。

则设置： $PLuR = 00006$ ,  $cL = 00125$ ,  $cL-d = 000.00$ ,  $\bar{c}n-d = 00000.$ ,  $RFH = 00001$

② 低转速测量时，通过  $cL$  和  $cL-d$  提高测量分辨率。

例：传感器每转产生 6 个脉冲，最高转速为 100 转/分，按  $000.00$  转/分显示，分辨力为 0.01 转/分。

则设置： $PLuR = 00006$ ,  $cL = 00100$ ,  $cL-d = 00000.$ ,  $\bar{c}n-d = 000.00$ ,  $RFH = 00001$

### 3 线速测量

仪表用于线速测量时，各相关参数如下：

- ▶  $PLuR$  (PLuA) —— 每转脉冲数
- ▶  $cL$  (cL) —— 周长
- ▶  $cL-d$  (cL-d) —— 周长  $cL$  的小数点位置选择
- ▶  $\bar{c}n-d$  (in-d) —— 测量显示的小数点位置选择
- ▶  $RFH$  (AFH) —— 计量时间单位选择。一般选择为 00001。按每分钟计量设置时首先根据最大线速度确定显示分辨率。仪表显示的最大数值不能超过 45000。例如：

① 最大线速度为 25m/分，则可显示 25.000m/分，分辨力为 0.001m/分， $\bar{c}n-d$  选择为 00.000

② 最大线速度为 40m/分，则可显示 40.00m/分，分辨力为 0.01m/分， $\bar{c}n-d$  选择为 000.00

周长设置应调整量纲与分辨力一致。例如周长为 0.125m，则

上例 ① 分辨力为 1mm，则应设置  $cL = 00125$ ,  $cL-d = 00000.$

上例 ② 分辨力为 10mm，则应设置  $cL = 00125$ ,  $cL-d = 0000.0$

### 4 频率测量

仪表用于频率测量时，各相关参数如下：

- ▶  $PLuR$  (PLuA) —— 应设置为 1
  - ▶  $cL$  (cL) —— 量程比例
  - ▶  $cL-d$  (cL-d) —— 应设置为 00000.
  - ▶  $\bar{c}n-d$  (in-d) —— 测量显示的小数点位置选择
  - ▶  $RFH$  (AFH) —— 应选择为 00000.
- 量程比例  $cL$  和测量显示的小数点位置  $\bar{c}n-d$  应根据测量的最高频率设置。如下表：

最高频率	$cL$	$\bar{c}n-d$
45Hz	01000	00.000
450Hz	00100	000.00
4500Hz	00010	0000.0
25000Hz	00001	00000.

### 5 流量测量

仪表用于流量时，各相关参数如下：

- ▶  $PLuR$  (PLuA) —— 1 个流量计量单位对应的脉冲数
- ▶  $cL$  (cL) —— 计算比例。与  $PLuR$  的小数点位置相关  
当  $PLuR$  为  $\square\square\square\square.$  时  $cL = 00001$   
为  $\square\square\square\square.\square$  时  $cL = 00010$   
为  $\square\square\square.\square\square$  时  $cL = 00100$   
为  $\square\square.\square\square\square$  时  $cL = 01000$   
为  $\square.\square\square\square\square$  时  $cL = 10000$
- ▶  $cL-d$  (cL-d) —— 计算比例的小数点位置选择。应选择  $000000.$
- ▶  $\bar{c}n-d$  (in-d) —— 测量显示的小数点位置选择
- ▶  $RFH$  (AFH) —— 计量时间单位选择  
设置时  
① 确定计量时间单位。例如按  $m^3/h$ ，则  $RFH$  应为 00002  
② 确定计已选择的量时间单位的最大流量。  
例如 25  $m^3/h$ ，若按 25.000  $m^3/h$  显示，则  $\bar{c}n-d$  应为  $00.0000$ ，1 个流量计量单位为 0.001  $m^3$

③ 根据变送器给出的平均流量系数确定  $PLuR$ ，  
例如平均流量系数为 19932/ $m^3$ ，则 1 个流量计量单位为 0.001  $m^3$  时， $PLuR$  应为 19.932，应设置  $PLuR=19932$ ,  $cL=01000$ ,  $cL-d = 00000.$ ,  $\bar{c}n-d = 00.000$

例 1：流量变送器最大流量为 30  $m^3/h$ ，平均流量系数为 19932  $m^3$ ，仪表按  $\square\square.\square\square\square m^3/h$  显示，则设置

$PLuR = 19932$ ,  $cL = 01000$ ,  $cL-d = 00000.$ ,  $\bar{c}n-d = 00.000$ ,  $RFH = 00002$

若按  $\square\square\square.\square\square m^3/h$  显示，则设置

$PLuR = 19932$ ,  $cL = 00100$ ,  $cL-d = 00000.$ ,  $\bar{c}n-d = 000.00$ ,  $RFH = 00002$

例 2：流量变送器最大流量为 30  $m^3/h$ ，平均流量系数为 44923/  $m^3$ ，要求仪表按 L/分显示，则设置

$PLuR = 04492$ ,  $cL = 01000$ ,  $cL-d = 00000.$ ,  $\bar{c}n-d = 0000.0$ ,  $RFH = 00001$

### 6 峰值保持功能

当仪表的  $Fbc$  参数选择为 **on** 时，有峰值保持功能。

按 **MOD** 键切换到峰值显示，显示器末位闪烁，表示进入峰值显示状态，再按则回到正常显示。

按 **◀** 键清除峰值。

### 7 报警输出

该功能为选择功能。

仪表最多可配置 4 个报警点。

每个报警点有 3 个参数，分别用于设定报警值，选择报警方式和设定报警灵敏度。

▶  $RR$ 、 $RL$ 、 $RRH$ 、 $RLL$  顺序为第 1 到第 4 报警点的报警设定值。

▶  $RLo1 \sim RLo4$  顺序为 4 个报警点的报警方式选择。

▶  $HYR1 \sim HYR4$  顺序为 4 个报警点的报警灵敏度设定。

另外还有 2 个报警输出公用参数：

- ▶  $Ru$  (Av) —— 偏差报警方式的比较值  
当测量值与该值的偏差超过设定值时为报警。非偏差报警方式与该参数无关。
  - ▶  $cYt$  (cYt) —— 报警延时  
设置范围 0~20 秒，为 0 时无报警延时功能。
- 当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。  
报警恢复也受延时控制。
- ▶ 报警方式：报警方式有 10 种，分为基本 5 种和待机方式 5 种，通过  $RLo1 \sim RLo4$  参数选择各报警点的报警方式。  
待机方式是指仪表通电时不报警，当测量值进入不报警区域后建立待机条件，此后正常报警。

选择为  $----H$  时：上限报警，测量值  $>$  设定值时报警。

$----L$  时：下限报警，测量值  $<$  设定值时报警。

$--PRH$  时：偏差上限报警，(测量值  $- Ru$ )  $>$  设定值时报警。

$--PRL$  时：偏差下限报警，( $Ru$   $-$  测量值)  $>$  设定值时报警。

$---PR$  时：偏差绝对值报警， $Ru$   $-$  测量值  $>$  设定值时报警。

$d---H$  时：待机上限报警。

$d---L$  时：待机下限报警。

$d-PRH$  时：待机偏差上限报警。

$d-PRL$  时：待机偏差下限报警。

$d--PR$  时：待机偏差绝对值报警。

① 偏差报警方式时，报警设定值不能为负数。

▶ 报警灵敏度：为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。

① 有通信功能的仪表，当  $ctd$  参数选择为 ON 时，仪表不进行报警处理。

### 8 变送输出

该功能为选择功能。

变送输出有 3 个参数：

- ▶  $oP$  (op) —— 输出信号选择  
选择为  $4-20$  时：输出为 4mA-20mA (或 1V-5V)  
 $0-10$  时：输出为 0mA-10mA  
 $0-20$  时：输出为 0mA-20mA (或 0V-5V)
  - ▶  $bR-L$  (bA-L) —— 变送输出下限设定
  - ▶  $bR-H$  (bA-H) —— 变送输出上限设定
- 例：要求变送输出 4mA-20mA，对应 0~25000，则设置  $oP = 4-20$ ,  $bR-L = 0$ ,  $bR-H = 25000$

① 有通信功能的仪表，当  $ctR$  参数选择为 ON 时，仪表不进行变送输出处理。

### 9 通信接口

与通信功能相关的参数有 4 个：

- ▶  $Rdd$  (Add) —— 仪表通信地址。设置范围 0~99。出厂设置为 1
- ▶  $bAud$  (bAud) —— 通信速率选择。可选择 2400, 4800, 9600, 19200 四种

▶  $ctd$  (ctd) —— 报警输出权选择  
选择为 OFF 时，仪表按报警功能控制。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，报警输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

▶  $ctR$  (ctA) —— 变送输出控制权选择  
选择为 OFF 时，仪表按变送输出功能输出。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

有关的通信命令及协议详见《通信协议》，与该仪表相关的命令如下：

- 读测量值
- 读峰值
- 读输出模拟量值 (变送输出)
- 读开关量输入状态
- 读开关量输出状态 (报警输出)
- 读仪表版本号
- 读仪表参数的表达符号 (名称)
- 读仪表参数数值
- 设置仪表参数
- 输出模拟量
- 输出开关量

### 10 打印接口及打印单元

仪表配接 RS232 接口的打印单元，打印单元的通信速率被设置为 9600。

具备通信接口和打印接口的仪表，通信速率固定为 9600，不需要设置。打印和通讯不能同时存在。

与打印接口相关的参数：

- ▶  $bAud$  (bAud) —— 通信速率选择。必须选择为 9600
- ▶  $un\bar{c}t$  (unit) —— 测量值的工程量单位选择  
可选择 11 种，若需要的单位不在其中，请在订货时注明。  
选择数值与打印单位对照表：

0	1	2	3	4	5
rpm	m/m	m/s	m/h	Hz	℃
6	7	8	9	10	
%RH	$m^3/h$	$m^3/m$	l/m	t/h	

▶  $Po$  (Po) —— 打印方式选择  
选择为 0 时：不打印

- 1 时：**▲** 按键启动打印
- 2 时：**▲** 按键 + 定时启动打印
- 3 时：**▲** 按键 + 定时 + 报警启动打印

▶  $Pt-H$  (Pt-H) —— 定时打印的间隔，小时

▶  $Pt-F$  (Pt-F) —— 定时打印的间隔，分

▶  $Pt-A$  (Pt-A) —— 定时打印的间隔，秒

▶ 另外还有 5 个参数用于设置和校准准仪表内部实时钟：

$t-Y$ 、 $t-n$ 、 $t-d$ 、 $t-H$ 、 $t-f$  分别为年、月、日、时、分。

### ■ 调校

仪表用于转速、线速、频率测量时，不用进行调校，应将  $\bar{c}n-R$  参数设置为 0， $F\bar{c}$  参数应设置为 1.0000。其它应用时，由于传感器、变送器或其它原因，观察到有误差存在时，可以通过调校减小误差，提高系统的测量和控制精度。

#### 1 零位调校

▶  $\bar{c}n-R$  (in-A) —— 零点修正

修正后的显示值 = 修正前的显示值 -  $\bar{c}n-R$

#### 2 量程调校

量程调校应在零点调校完成后进行。

▶  $F\bar{c}$  (Fi)：— 满度修正系数

修正后的显示值 = 修正前的显示值  $\times F\bar{c}$

### ■ 规格

#### 1 基本规格

电源电压	AC 电源	100-240 V AC 50/60 Hz
	AC/DC 电源	10-24V AC 50/60 Hz; 10-24V DC
消耗功率	AC 电源	7 VA 以下
	AC/DC 电源	AC: 5 VA 以下; DC: 5W 以下
允许电压变动范围		电源电压的 90 ~ 110 %
绝缘阻抗		100MΩ 以上 (500 V DC MEGA 基准)
耐电压		在 2000 V AC 50/60Hz 下 1 分钟
抗干扰		IEC61000-4-2 (静电放电), III 级; IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III 级; IEC61000-4-5 (浪涌), III 级
防护等级		IP65 (产品前面部分)
周围环境	温度	-10 ~ 55℃; 保存 -25 ~ 65℃
	湿度	35 ~ 85 %RH; 保存 35 ~ 85 %RH
获得认证		CE

### 2 输入规格

测量控制速度		2 次/秒 以上 (频率信号 > 3Hz)	
基本误差		± 0.02 %F.S	
显示范围		-19999~45000	
输入信号 (频率测量范围 0.3~25kHz)	标准型	G	适用于 NPN、PNP 型电压脉冲, (4-20) mA 2 线制脉冲, TTL 脉冲等
	mV 型	M	适用于磁电式接近开关
数字滤波	惯性; 平均值; 移动平均 等		

### 2 选配件规格

接点输出	T1-T4	1-4 点, 250VAC/3A 阻性负载	
模拟量输出 (分辨力 1/3000)	A1	电流输出 4-20/0-10/0-20 mA	
	A2	电压输出 0-5V DC, 1-5V DC	
	A3	电压输出 0~10V	
通讯接口	S1	TC ASCII 协议 RS232	速率: 2400; 4800; 9600; 19200 地址: 0 ~ 99 应答时间: 500 $\mu$ S (测量值)
	S2	TC ASCII 协议 RS485	
	M1	Modbus-RTU 协议 RS232	
	M2	Modbus-RTU 协议 RS485	
外供电源	B1	24V ± 5%, 50mA 以下	
	B2	12V ± 5%, 50mA 以下	
打印接口	P	硬件时钟	

### ■ 型号说明

-

①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥

- ① 产品系列号
- ② 尺寸规格
- ③ 输入规格
- ④ 有此 5 位数字的，表示该产品按需求有特殊约定
- ⑤ 选配件规格
- ⑥ 电源规格：V0 表示 220VAC 供电；V1 表示 10-24VDC (或 AC) 供电  
电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定